


## ■ 施工手順

### ■ 標準的な施工のフローチャート

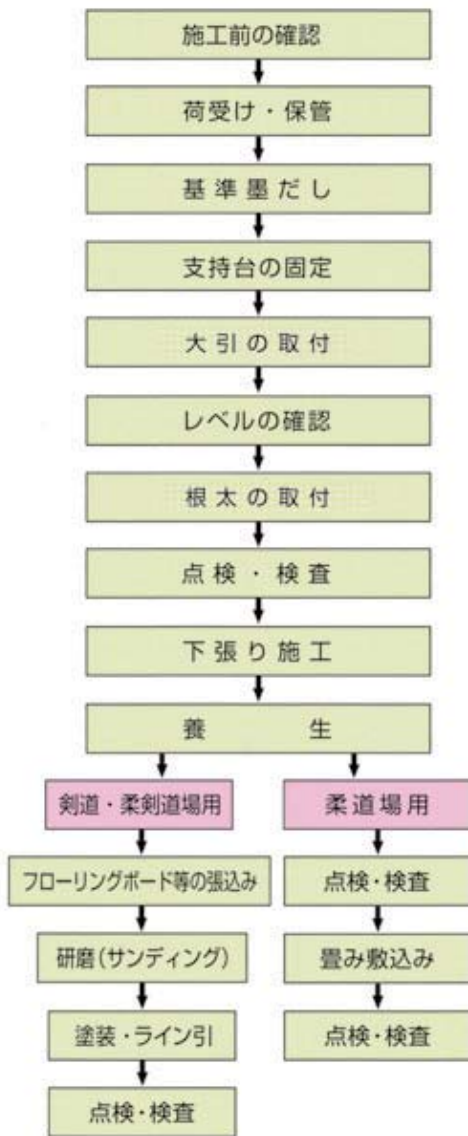

1  
あらかじめ、きれいに清掃した、床スラブに施工図に基づき所定の間隔により墨出しを行なう。



2  
墨出し後、基準墨に従ってハンマードリルで12.7φの穴開け作業を行なう。



3  
ハンマードリルで穴開け加工した穴にアンカーボルトを打ち込む。



4  
支持台に調整ボルト等をセットし、アンカーボルトに支持脚をネジ込む。



5  
水平器を用い、レベル調整を行ないながら、大引を完全締付け固定する。



6  
大引上に根太をタップ・タイトビスにて完全締付けする。



7  
根太を取付け完了後、点検・検査を行なう。



8  
下地組取付け完了後、次工程に入る前に性能を損なわないよう養生する。



9  
根太取付け後、捨張材を取付け、ドライウォールスクリーで固定する。